

**АКТ****общего весеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Калуга

«21» 03 2013 г.

1. Название здания (сооружения) многоквартирный жилой дом
2. Адрес г. Калуга: ул.Болотникова дом № 7
3. Год постройки 1960
4. Материал стен кирпич
5. Этажность три
6. Наличие подвала тех..подполье
7. Подъезды два

**Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии**

Комиссия в составе:

Директора ООО «Черемушки»-Группа домов»

Н.А. Пёхова

Мастер СТУ

Т.Ф. Боброва

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование конструкции, оборудования и устройств</b>	<b>Оценка состояния, описание дефектов</b>	<b>Перечень необходимых рекомендуемых работ</b>
1	Крыша	Кровля шиферная по деревянной обрешетке: имеются повреждения шиферных листов, трещины, сколы, разрушения крепежа, не плотное прилегание элементов крыши к обрешетке, нарушения элементов покрытия конька	Требуется текущий ремонт
2	Фасад здания: Стены кирпичные:	Выкрашивание раствора между кирпичами, выпучивание кирпича, коррозия закладных деталей, кирпича и раствора	Требуется текущий ремонт
	Балконы	Отслоение раствора от бетонной плиты, коррозия арматуры	Требуется текущий ремонт
	Цоколь	Частичное разрушение штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Пороги	Состояние удовлетворительное	-
	Козырьки	Отслоение окрасочного слоя, металлическое покрытие частично прогнило, имеется ржавчина, коррозия металла,	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется текущий ремонт

<b>4</b>	<b>Входы в подвалы</b>	-	-
<b>5</b>	<b>Входные двери</b>	2 двери металлические-удовлетворительные, 2 двери деревянные в тамбуре, неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя	<b>Требуется текущий ремонт</b>
<b>6</b>	<b>Окна</b>	Состояние удовлетворительное	<b>Установлены окна ПВХ</b>
<b>7</b>	<b>Состояние подъезда:</b>		
	<b>Стены внутри</b>	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного штукатурного слоя стен.	<b>Требуется текущий ремонт</b>
	<b>Полы</b>	Имеется частичное разрушение покрытия пола, трещины на бетонной стяжке, выбоины	<b>Требуется текущий ремонт</b>
	<b>Потолок</b>	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков	<b>Требуется текущий ремонт</b>
	<b>Теплоснабжение</b>	На трубах в техническом подполье, на тех. этаже имеются следы коррозии, установлены хомуты, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, нарушена теплоизоляция	<b>Требуется текущий ремонт</b>
<b>8</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>	На стояках трубопровода в квартирах имеется местами ржавчина, коррозия, , запорная арматура на стояках частично не рабочая	<b>Требуется текущий ремонт</b>
<b>9</b>	<b>Горячее водоснабжение</b>		
<b>10</b>	<b>Канализация</b>	В трубопроводах имеется местами заливание, трещины	<b>Требуется текущий ремонт</b>
<b>11</b>	<b>Вентиляция</b>	В технически исправном состоянии	<b>Ремонт не требуется</b>
<b>12</b>	<b>Энергоснабжение</b>	Электропроводка находится в ветхом состоянии, низкое сечение не выдерживает нагрузку, отсутствуют пакетные выключатели, соединение на скрутках	<b>Требуется ремонт</b>
	<b>ВРУ</b>	Замена плавких вставок, сечение проводов не соответствуют фактической мощности потребление электрической энергии МЖД, соединение на скрутках	
<b>13</b>	<b>Лифты</b>		
<b>14</b>	<b>Благоустройство</b>	Имеются сухие ветки деревьев, близкое расположение корневой системы к отмостке здания, аварийные деревья;	<b>Требуется текущий ремонт</b>
<b>15</b>	<b>Газопровод</b>	Удовлетворительное состояние	-

**Выводы и предложения:**

1. Необходимо проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома.

2. Необходимо проведение обследования общего имущества многоквартирного жилого дома специализированной организацией для составления энергетического паспорта.

**Подписи:**

Директора ООО «Черемушки» -Группа домов»

Н.А. Пёхова

Мастер СТУ

Т.Ф. Боброва

Собственник кв. № 15