

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

« 19 » 03 2025г.

г. Калуга

многоквартирный жилой дом
г. Калуга: Константиновых дом № 9 кор.1

1. Название здания (сооружения)

2. Адрес

3. Год постройки

4. Материал стен

5. Этажность

6. Наличие подвала

7. Подъезды

8. Кровля плоская

_____ 1980 _____

_____ кирпич _____

_____ пять _____

_____ подвал _____

_____ один _____

_____ 260.10 _____

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Директора ООО «Черемушки»-Группа домов»

Мастер СТУ

Н.А. Пёхова

Т.Ф. Боброва

№ п/п	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых рекомендуемых работ
1	Кровля рулонно-мастичная	По железобетонному перекрытию, имеется разрывы верхнего слоя кровельного покрытия, вздутие, имеется выкрашивание раствора из стыков карнизных панелей. Частичное разрушение парапета кровли	Требуется кап. ремонт обследование БТИ №2441 от 27.06.2018г. Включен в план ФКР КО на 2025г.
2	Фасад здания: Стены кирпич:	Выкрашивание раствора между кирпичами, выпучивание кирпича, коррозия закладных деталей, кирпича и раствора	Требуется кап. ремонт обследование БТИ №2442 от 27.06.2018г.
	Балконы	Отслоение раствора от бетонной плиты, коррозия арматуры	Требуется текущий ремонт
	Цоколь	Частичное разрушение штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Пороги	В технически исправном состоянии	Ремонт не требуется
	Козырьки	В технически исправном состоянии	Ремонт не требуется
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвалы	Разрушение крыши	Требуется текущий ремонт
5	Входные двери: 1 дверь металлическая- 1 дверь деревянная	В тамбуре, неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна деревянные	Отслоение окрашиваемого слоя, трещины, частично требуется установка шпингалет, петель, частично отсутствуют вторые оконные створки	Требуется текущий ремонт или замены на ПВХ

7	Состояние подъезда:		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола, трещины на бетонной стяжке, выбоины	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков	Требуется текущий ремонт
	Теплоснабжение	На трубах в техническом подполье имеются следы коррозии, установлены хомуты, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, нарушена теплоизоляция	Требуется текущий ремонт
8	Холодное водоснабжение	На стояках трубопровода в квартирах имеются местами ржавчина, коррозия, запорная арматура на стояках частично не рабочая,	Требуется текущий ремонт
9	Горячее водоснабжение	нет	нет
10	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание, трещины	Требуется текущий ремонт
11	Вентиляция	В технически исправном состоянии	Ремонт не требуется
12	Энергоснабжение ВРУ	Электропроводка находится в ветхом состоянии, низкое сечение не выдерживает нагрузку, отсутствуют пакетные выключатели, соединен на скрутках Замена плавких вставок, сечение проводов не соответствуют фактической мощности потребления электрической энергии МЖД, соединение на скрутках	Требуется кап. ремонт обследование БТИ №2441 от 27.06.2018г.
13	Лифты	нет	нет
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, близкое расположение корневой системы к отмостке здания, аварийные деревья;	Требуется текущий ремонт
15	Газопровод	Отслоение окрасочного слоя от трубопровода	Требуется окраска
16	Гидроизоляция вводов системы ЦО	Ввод загерметизирован	Выполнено в 2024г.

Выводы и предложения:

1. Необходимо проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома.
2. Необходимо проведение обследования общего имущества многоквартирного жилого дома специализированной организацией для составления энергетического паспорта.

Подписи:

Директор ООО «Черемушки»-Группа домов»

Мастер СТУ

Н.А. Пёхова

Т.Ф. Боброва

Собственник кв. № 10

Светлана П. Ж.

**Уважаемые собственники жилых помещений жилого дома № 9 корп. 1 по ул.
Константиновых г.Калуги**

На основании результатов весеннего осмотра 2025 г., ООО "Черемушки"- Группа домов" уведомляет Вас о необходимости проведения следующих работ по ремонту общего имущества Вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт цоколя	130 000
2	Ремонт отмостки	65 000
3	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые на л/к	100 000
4	Ремонт лестничной клетки	180 000
5	Замена трубы и запорной арматуры на системе ХВС	20 000
6	Установка ОДПУ на системе ЦО (с разработкой ПСД)	400 000
7	Энергоаудит с составлением энергетического паспорта	65 000
8	Ремонт стен фасада	12 000
9	Замена электропроводки, пакетных выключателей, плавких вставок. Ревизия ВРУ	35 000
10	Ремонт балконных ж/б плит	160 000
11	Ремонт крыши входа в подвальное помещение	20 000
12	Замена труб на системе канализации	15 000
13	Замена труб и запорной арматуры на системе ЦО	30 000

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное общее собрание собственников помещений в вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания вы можете обратиться в управляющую организацию ООО "Черемушки"- Группа домов" по адресу: г.Калуга ул. Болотникова д.13.

ООО "Черемушки"- Группа
домов"
Тел. для справок
751-720; 751-841

Получено:

кв. №10 Свистун Свистунова Л.Н.